


EXTECH[®]

Gebruikersgids

Hygro-Thermometer + InfraRood Thermometer


Model RH101

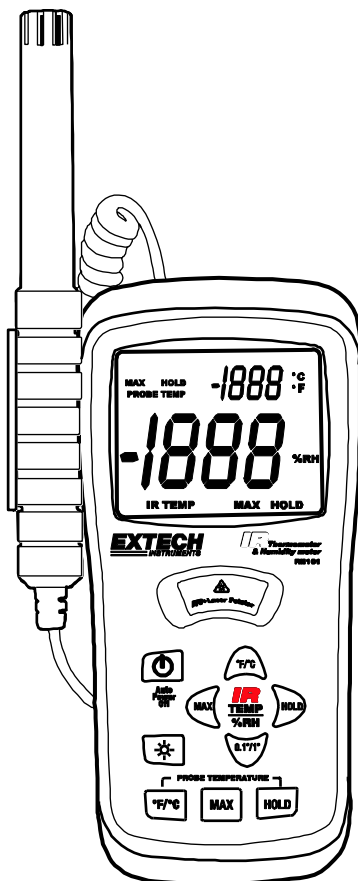

CE


Beschrijving meter

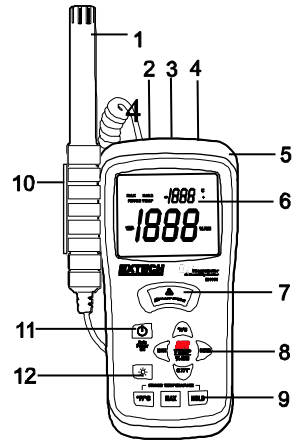

1. Meetsonde luchtvochtigheid/luchttemperatuur
2. Ingang sonde
3. Laserpointer
4. IR-sensor
5. Rubberen hoes
6. LCD-scherm
7. IR-thermometer metingstoets
8. IR en relatieve luchtvochtigheid functietoetsen (4)
9. Luchttemperatuur functietoetsen (3)
10. Sondehouder
11. Aan/uit-toets
12. Schermverlichtingstoets



Opmerking: Het batterijvak, kantelbare standaard, driepotige stelling, en de verwijderingsschroef van de sondehouder bevinden zich aan de achterkant van het instrument.

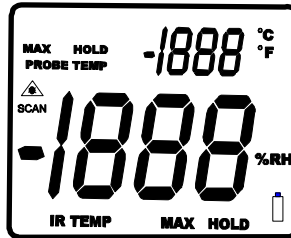Layout scherm



- MAX (bovenaan LCD-scherm): Maximum vastzetten voor de luchttemperatuur functie.
- HOLD (bovenaan LCD-scherm): Gegevens vastzetten voor de luchttemperatuur-functie.
- PROBE TEMP: Herinnert u eraan dat de bovenste cijfers op het LCD-scherm de luchttemperatuur (sonde) aangeven.
-  : Geeft aan dat de laserpointer aan staat.
- IR TEMP: Duidt aan dat de grotere cijfers op het LCD-scherm de IR-temperatuurmeting aangeven.
- MAX (onderaan LCD-scherm): Maximum vastzetten voor de IR-temperatuur en RHfunctie.
- HOLD (onderaan LCD-scherm): Gegevens vastzetten voor de IR-temperatuur en RH functie.
- °C / °F: Meeteenheden voor temperatuur
- %RH: Meeteenheid voor relatieve luchtvochtigheid
- Grote schermcijfers in het midden van het LCD-scherm voor Relatieve Luchtvochtigheid (RH) en IR-temperatuur.
- Kleinere schermcijfers bovenaan, rechts van de aanduiding voor sondetemperatuur
-  : Indicator lege batterij

Bediening

In/uitschakelen

Druk op de toets om het apparaat in of uit te schakelen.

Luchtvochtigheid en temperatuurmetingen met de sonde

1. Sluit de sonde aan de meter aan via de ingang aan de bovenkant van de meter.
2. Houd de sonde in het te testen gebied & wacht totdat de aflezingen stabiliseren.
3. Lees de relatieve luchtvochtigheid (midden van scherm) en de sondetemperatuur (bovenaan scherm) af.

OPMERKING: Dompel de sonde niet onder in vloeistof; deze is alleen bedoeld voor gebruik in de lucht.

Infrarood (non-contact) temperatuurmetingen

1. De IR-sensor bevindt zich bovenaan de meter.
2. Richt de sensor op het oppervlak dat u wilt meten.
3. Houd de grote rode IR-toets ingedrukt om de oppervlaktetemperatuur van het gewenste doel te meten. De aanduidingen IR TEMP en verschijnen op het scherm. De laserpointer wordt ingeschakeld om de meter gemakkelijker te kunnen richten.
4. De gemeten IR oppervlaktetemperatuur verschijnt in het midden van het scherm (grote cijfers). De weergegeven temperatuur is de temperatuur van het oppervlak binnenin de meetvlek.
5. Wanneer de rode IR-toets losgelaten wordt, wordt de laserpointer uitgeschakeld en wordt de aflezing ca. 10 seconden lang op het scherm vastgehouden (data hold).
6. Merk op dat de sonde (luchttemperatuursonde) de temperatuur blijft meten tijdens IR-metingen, en de temperatuur ervan wordt bovenaan het scherm weergegeven (kleine cijfers).
7. Na ca. 10 seconden keert het scherm terug naar de standaard weergave van luchtvochtigheid en luchttemperatuur.

Automatisch uitschakelen

Om de batterij te sparen wordt de meter na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.

°F/°C-toetsen

De meeteenheid voor luchttemperatuur en IR-temperatuur kan ingesteld worden door de gebruiker. Voor luchttemperatuur drukt u op de °F/°C-toets linksonderaan de meter. Voor IR-temperatuur drukt u op de °F/°C-toets in het midden van de meter.

Data Hold-toetsen

Aflezingen kunnen vastgehouden (bevroren) worden door op de HOLD-toets te drukken. Gebruik de HOLD-toets rechtsonderaan de meter voor luchttemperatuur. Gebruik de HOLD-toets rechts van het midden van de meter voor IR-temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Druk weer op de HOLD-toets om de functie uit te schakelen. Merk op dat de Data Hold-functie in de IR-temperatuurstand automatisch ingeschakeld wordt wanneer de rode IR-toets losgelaten wordt.

MAX-toetsen

Om alleen de hoogste aflezing weer te geven kunt u op de MAX-toets drukken (onderaan de meter voor luchttemperatuur; midden van de meter voor IR-temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). De weergegeven meting verandert nu alleen wanneer er een hogere waarde waargenomen wordt. Druk weer op de MAX-toets om de functie uit te zetten.

Schermverlichting Druk op de toets om de schermverlichting aan te zetten. Druk weer op de toets om de verlichting uit te zetten.

Opmerkingen bij infrarood-metingen


- Bij het verrichten van IR-metingen compenseert de meter de veranderingen in omgevingstemperatuur automatisch. Denk eraan dat de meter tot 30 minuten tijd nodig kan hebben om zich aan te passen aan extreme veranderingen in omgevingstemperatuur.
- Als lage temperatuurmetingen direct gevolgd worden door hoge temperatuurmetingen kan het enkele minuten duren totdat de metingen stabiliseren, als gevolg van het afkoelingsproces van de IR-sensor.
- Als het oppervlak van het te meten voorwerp bedekt is met ijs, olie, vuil enz, maak het dan schoon voordat u de metingen verricht.
- Als het oppervlak van een voorwerp sterk weerkaatst, gebruik dan plakband of matte zwarte verf voordat u de meting verricht.
- Stoom, stof, rook enz. kan metingen storen.
- Om een heet punt op een oppervlak te vinden kunt u de meter buiten het te meten oppervlak richten en dan over het oppervlak scannen (in een op en neer gaande beweging) totdat het hete punt gevonden is.

IR theorie

IR-thermometers meten de oppervlaktetemperatuur van een voorwerp. De optiek van de meter neemt uitgestraalde, weerkaatste & doorgelaten energie waar, die verzameld wordt en op de detector van de meter gefocust wordt. Het circuit van de meter zet deze informatie om in een aflezing op het scherm.

IR Field of View

Zorg ervoor dat het gewenste doel groter is dan het formaat van de meetvlek, zoals getoond in het onderstaande diagram. Wanneer de afstand tot het voorwerp toeneemt, neemt ook de grootte van de meetvlek toe. De field of view-ratio van de meter is 8:1. Dit betekent dat als de meter zich op 8 inches afstand van het doel bevindt, de diameter (meetvlek) van het te meten voorwerp tenminste 1 inch moet zijn. Andere afstanden worden hieronder aangegeven in het field of view-diagram.

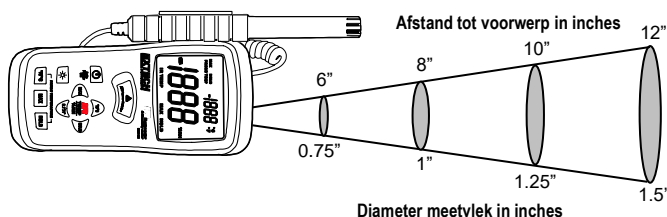

Onderhoud

Reiniging en opslag

1. De meter moet gereinigd worden met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel wanneer nodig. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
2. Berg de meter op op een plaats met een gematigde temperatuur en luchtvochtigheid.

Batterijvervangning

Het batterijsymbool verschijnt in de rechterbenedenhoek van het LCD-scherm wanneer de 9V batterij vervangen moet worden.

Vervang de 9V batterij als volgt:

1. Schakel de meter uit en ontkoppel de luchttemperatuur-meetsonde.
2. Verwijder de grote platkopschroef aan de achterkant van de meter om de sondehouder te kunnen verwijderen.
3. Verwijder de rubberen hoes die de meter beschermt door de hoes van de bovenkant van de meter af te trekken.
4. Verwijder de kleine kruiskopschroef aan de achterkant van de meter.
5. Open het batterijvak en vervang de 9V-batterij.
6. Zet de meter weer in elkaar voor gebruik.



Niemals verbrauchte Batterien oder Akkus in den Hausmüll.

Als Verbraucher werden die Benutzer gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien entsprechenden Sammelstellen, der Einzelhandel, wo die Batterien gekauft wurden, oder dort, wo Batterien verkauft werden nehmen. Entsorgung: Nicht dieses Instrument verfügen in den Hausmüll. Der Benutzer ist verpflichtet, end-of-life-Geräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten zu nehmen.

Andere Battery Safety Reminders

- o Batterien niemals in ein Feuer. Akkus können explodieren oder auslaufen.
- o Niemals Akkutypen. Immer neue Batterien des gleichen Typs.

WAARSCHUWING: Om een elektrische schok te vermijden, uw meter niet gebruiken tot het deksel van het batterijvak terug aangebracht is en goed vastgemaakt is.

NOTA: Als de meter niet behoorlijk werkt, de zekeringen en de batterijen controleren om u ervan te vergewissen dat ze nog steeds goed werken en goed aangebracht zijn.

Kalibratie

In het batterijvak bevindt zich een aanpassingsknop voor vochtigheidskalibratie.

1. Verwijder de klep van het batterijvak en schuif de batterij aan de kant.
2. Plaats de vochtigheidssonde in een vochtigheidskamer of een vochtigheidskalibratiefles en wacht 20 minuten.
3. Schakel de meter uit en draai aan de aanpassingsknop tot de vochtigheidsaflezing op het scherm gelijk gesteld is met de kalibratiebron.



Specificaties

Functie	Bereik en resolutie	Nauwkeurigheid
Luchtvochtigheid	100 tot 95,0% RH	± 3,5% RH
Luchttemperatuur	-20 tot 60°C (-4 tot 140°F)	± 2,0°C (± 3,0°F)
IR-temperatuur	-50,0 tot -20,0°C (-58,0 tot -4,0°F)	± 5°C (± 9°F)
	-20,0 tot 93,3°C (-4,0 tot 199,9°F)	± 2% van rdg of ± 2°C (± 4°F)
	93oC tot 204°C (200 tot 400°F)	
	204oC tot 500°C (400 tot 932°F)	± 3% van rdg

Scherm	Dubbel LCD-scherm met schermverlichting en functie-indicatoren
Sensortype	Luchtvochtigheid: Capaciteitssensor met hoge precisie Temperatuur: Thermistor (sonde) en Infrarood
Responsijd	IR-temperatuur: 0,5 seconden; sondetemperatuur en relatieve luchtvochtigheid: 3 minuten.
Opmerking nauwkeurigheid	De nauwkeurigheid wordt aangegeven voor het volgende omgevingstemperatuurbereik: 18 tot 28°C (64 tot 82°F)
Meetfrequentie	2,5 metingen per seconde
Infrarood emissiviteit	0,95 (vast)
IR Field of View	D/S = Ca. 8:1 ratio (D = afstand, S = meetvlek)
Lasersterkte	Minder dan 1mW
IR spectrale respons	6 tot 14 µm (golflengte)
Gebruiksomstandigheden	0 tot 50°C (32 tot 122°F) / < 80% RH niet-condenserend
Opslagomstandigheden	-10 tot 60°C (14 tot 140°F) / < 80% RH niet-condenserend
Voeding	9V batterij met automatische uitschakeling (na 10 minuten)
Levensduur batterij	ca. 24 uur (voortdurend gebruik van schermverlichting en laser verkort de levensduur van de batterij met ca. 2 tot 3 uur.)
Afmetingen / Gewicht	150 x 72 x 35mm (5,9 x 2,8 x 1,4"); 235g (8,3 oz)
Octrooi	U.S. Patent 7168316

Emissiviteit

De meeste organische materialen en geverfde of geoxideerde oppervlakken hebben een emissiviteit van 0.95 (vaste instelling van het model RH101). Het meten van glanzende of gepolijste oppervlakken geeft onnauwkeurige aflezingen. Om dat te compenseren kunt u het te meten oppervlak bedekken met plakband of matte zwarte verf. Wacht tot het plakband dezelfde temperatuur aangenomen heeft als het materiaal eronder, en meet dan de temperatuur van het plakband of van het geverfde oppervlak.

Emissiviteitstabel voor veelvoorkomende materialen

Materiaal	Emissiviteit
Asfalt	0,90 tot 0,98
Beton	0,94
Cement	0,96
Zand	0,90
Aarde	0,92 tot 0,96
Water	0,67
Ijs	0,96 tot 0,98
Sneeuw	0,83
Glas	0,85 tot 1,00
Keramiek	0,90 tot 0,94
Marmer	0,94
Gips	0,80 tot 0,90
Metselspecie	0,89 tot 0,91
Baksteen	0,93 tot 0,96
Stof (zwart)	0,98
Menselijke huid	0,98
Schuim	0,75 tot 0,80
Houtskool (poeder)	0,96
Lak	0,80 tot 0,95
Lak (mat)	0,97
Rubber (zwart)	0,94
Plastic	0,85 tot 0,95
Hout	0,90
Papier	0,70 tot 0,94
Chroomoxiden	0,81
Koperoxiden	0,78
IJzeroxiden	0,78 tot 0,82
Textiel	0,90

Garantie van twee jaar

Teledyne FLIR LLC garandeert dat dit instrument van het merk Extech vrij van defecten in onderdelen en vakmanschap is gedurende twee jaar vanaf de datum van verzending (een beperkte garantie van 6 maanden geldt voor de sensoren en kabels). Ga naar <http://www.extech.com/support/warranties> om de volledige garantietekst te bekijken.

Kalibratie- en reparatieservices

Teledyne FLIR LLC biedt kalibratie- en reparatieservices voor de door ons verkochte producten van het merk Extech. Wij bieden NIST traceerbare kalibratie voor de meeste van onze producten. Neem contact met ons op voor informatie over de beschikbare kalibratie- en reparatieservices. Raadpleeg de onderstaande contactinformatie. Het wordt aangeraden om jaarlijks een kalibratie uit te voeren om de juiste prestaties en nauwkeurigheid van de meter te verifiëren. De productspecificaties zijn vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar onze website voor de meest bijgewerkte productinformatie: www.extech.com.

Contactinformatie van de klantenservice

Telefoonlijst voor klantenondersteuning: <https://support.flir.com/contact>

E-mail voor kalibratie, reparatie en retourzendingen: repair@extech.com

Technische ondersteuning: <https://support.flir.com>

Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC

Alle rechten voorbehouden, waaronder de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm
www.extech.com